

بررسی علل خرابی و خوردگی در ساختمانهای بتنی جزیره کیش

علی اکبر رمضانیانپور

دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرامرز مودی

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

جزیره کیش دومین جزیره ایران از لحاظ وسعت و اولین جزیره از لحاظ سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و ساخت اینیه فنی در حوزه خلیج فارس می‌باشد. متأسفانه در سالهای اخیر اکثر سازه‌های بتنی ساخته شده در جزیره دچار آسیب دیدگی و خرابی گشته که تعمیر و یا بازسازی آن مستلزم بررسی همه جانبی پیرامون علل بروز این خرابیها می‌باشد.
در این مقاله علل و عوامل مؤثر در خرابی ساختمانهای بتنی این جزیره بررسی شده است. مطالعات انجام شده شامل بررسیهای نظری و آزمایشات مخبر و غیرمخرب شیمیائی و مکانیکی روی این ساختمانها بوده است.
در مجموع علت اصلی خوردگی و نوع خدمات واردہ به بتن در سازه‌های فوق الذکر از نوع شیمیائی و خوردگی کلروری بوده است.

Causes of Deterioration and Corrosion of Concrete Structures in Kish Island

A.A. Ramezanian pour, Ph.D.

Associate Professor Civil Engineering Dept Amirkabir University

F. Moodi, M.Sc.

Amirkabir University of Technology

ABSTRACT

Kish Island is the Second Largest islands of Iran and The first island in terms of economical investments and Construction. Unfortunately most of the Concrete Structures in this island have Shown Severe damage and deterioration . Before any remedial Work , the Causes of these damages have to be determined.

This article deals with the Causes of deterioration of Concrete Structures in this island. In this research visual examination and non - destructive tests were used for the assessment of Concrete buildings . In brief most of the damages have occurred due to the Chloride attack and the Corrosion of reinforcement.

امروزه تحقیقات در زمینه خرابی‌های شیمیائی در بتن تحت اثر عوامل محیطی متعدد، بخصوص در نواحی خلیج فارس با توجه به زیسته وسیع تخرب و صدمات واردہ به سازه‌های بتی نظر اکثر دست‌اندرکاران را به خود جلب نموده است. تجزیه شیمیائی آب خلیج فارس و خاک و آب زیرزمینی حواشی آن حاکی از درصد بالای عوامل مضر برای آن منطقه می‌باشد. همچنین دمای بالا و رطوبت در تشید اثر این عوامل کاملاً مؤثر می‌باشد.


خرابی‌ها و صدمات در بتن را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
الف - خرابی‌های فیزیکی مکانیکی که تحت اثر نیروهای مختلف واردہ بر سازه و یا بر اثر عوامل محیطی در بتن ایجاد می‌گردد. از این عوامل می‌توان نیروهای واردہ، باد، زلزله، عوامل سایش و فرسایش دهنده، گرماسرما و یخ‌بندان را نام برد.

ب - خرابی شیمیائی که تحت اثر عوامل شیمیائی محیطی خارج و یا داخل بتن و یا توأم صورت می‌گیرد. این خرابیها از نوع سولفاتی، کلوری، کربناتی و واکنش قلایی سنگدانه‌ها می‌باشند.


درصد بالای از خرابی سازه‌های بتی در ایران بخصوص در حاشیه خلیج فارس ناشی از خرابی کلوری می‌باشد. خوردگی کلوری تحت اثر عوامل متعدد زیر کاهش یا شدت می‌یابد.

۱ - اکسیژن ۲ - PH بتن ۳ - یون کلر ۴ - تخلخل و نفوذپذیری بتن ۵ - رطوبت ۶ - دما ۷ - پوشش میلگردها ۸ - نوع سیمان و نسبت آب به سیمان.

خوردگی آرماتور در بتن یک فرآیند الکتروشیمیائی است و سیستم همانند یک پل از آند، کاتد و الکتروولیت تشکیل شده است. در آند اکسیداسیون الکتروشیمیائی صورت می‌یابد و در کاتد کاهش الکتروشیمیائی اتفاق می‌افتد. در آند که قطب مثبت نمی‌باشد آهن اکسید شده و به یون آهن تبدیل می‌شود:

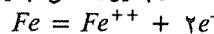


در کاتد با وجود اکسیژن و آب که لازمه ایجاد خوردگی است فعل و افعال کاتدی بصورت زیر صورت می‌یابد:

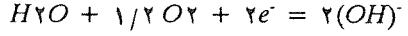

بتن در اینجا نقش الکتروولیت را داشته و هدایت الکتریسته را انجام می‌دهد. در حقیقت مایع داخل منافذ بتن که قلایی و با PH بالاست نقش الکتروولیت را بعده دارد. یون OH^{-} که در کاتد تشکیل شده است به آند انتقال می‌یابد (شکل ۱) و با یون آهن فلیل و افعال آندی یعنی هیدرو اکسید آهن ($\text{Fe}(\text{OH})_2$) را پدید می‌آورد. هیدرو اکسید تشکیل شده سپس با حضور اکسیژن و در محیط مروط به زنگ آهن تبدیل می‌شود.

نکته مهم در این فرآیند سرعت انجام واکنش است که معمولاً تابع در دسترس بودن اکسیژن کافی در کاتد مقاومت الکتریکی بتن می‌باشد که راه انتقال الکترون را بین آند و کاتد فراهم می‌سازد. نقش یونهای کلر در حققت از بین بردن لایه

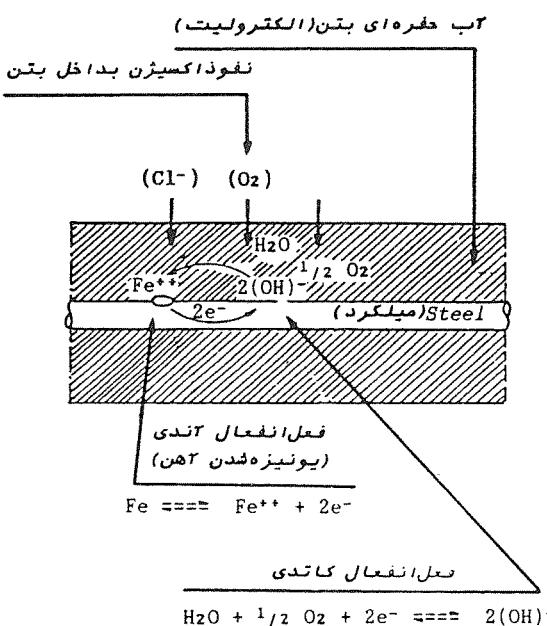

شکل ۱- مدل ساده‌شده فرآیند خوردگی الکتروشیمیائی آهن در بتن

محافظه آرماتورها بوده و در محلهایی که غلطت یون کلر بالا می‌باشد لایه محافظ ضعیف بوده و خوردگی آغاز می‌گردد. به محض آغاز خوردگی در مجاورت آن یک پل تشکیل شده و فولاد بعنوان کاتد عمل کرده و حلایت آهن آند در نقطه و محل کوچکی آغاز می‌گردد. همانطور که در شکل ۱ دیده می‌شود جریان یونی ناشی از خوردگی یونهای کلر ییشتی را به آند هدایت کرده و خوردگی با کاهش PH اطراف آند شدت می‌یابد.

در انجام این تحقیق و منظور بررسی علت خوردگی بتن در سازه‌های فوق الذکر بررسی سوابق اجرائی طرح ضروری بوده، لیکن هیچگونه سابقه‌ای از آن بدست نیامد.

۱- مراحل مطالعات

مطالعات با بازدیدهای محلی و ارزیابی نظری بتن‌ها و بررسی علل و عوامل مؤثر در صدمات واردہ شروع و همزمان برنامه‌ریزی برای انجام آزمایشهای لازم در محل ساختمانها در جزیره و آزمایشگاه صورت گرفت و گروه آزمایشگاه به جزیره اعزام گردید. آزمایشهای مقاومت فشاری در محل و مغزه گیری (Core) (جهت انجام آزمایشهای تکمیلی در آزمایشگاه انجام شد. در خاتمه براساس بررسی نظری خرابیها در محل و مطالعه نتایج آزمایشهای انواع خرابیها طبقه‌بندی و علل بروز صدمات مشخص گردیده است.

۲- بازدیدها و مشاهدات عینی

اژخوردگی بوده است. در این ساختمان پوشش بسیار اندک آرماتورها بخوبی مشاهده می‌گردد شکل ۲.

مدرسه ابتدائی نزدیک بازار صفين و نسبت به آن کمی دورتر از ساحل دریا قرار دارد. دیوارهای این مدرسه از بلوك مسلح ساخته شده و سقف یکپارچه بتنی آن را پوشانده است. شدیدترین وضعیت خرابی در این ساختمان مشاهده شده که شامل ترکهای عمیق و بزرگ در جهات مختلف در دیوارها و ریزش بتن پوشش آرماتور سقفها بوده است شکل ۳.

ساختمان آب شرین کن دارای دو قسمت اداری و محل بولیرها و دیگهای حرارتی می‌باشد. قسمت بولیرها دارای اسکلت و سقف بتنی بوده و خوردگی آرماتور بشدت مشاهده شده بطوریکه سقف قسمتی از این ساختمان بعلت شدت خرابی برداشته شده بود. همچین در قسمت اداری خرابی شدید و خوردگی و ترکهای بسیار مشاهده شده است شکل ۴.

۳- آزمایشات انجام شده


به منظور پی بردن به نحوه پیشرفت عوامل مخرب در بتن سازه‌ها و نیز تعیین میزان تخریب وبالطبع استفاده از آن در روشهای ترمیم و پیشگیری، طرح عملیات آزمایشگاهی تهیه گردید. طی این طرح با توجه به بررسیهای نظری ساختمانها محلهای انجام آزمایش شناسایی شده و در هر محل آزمایشات چکش اشمتی، التراسونیک، تعیین وضعیت خوردگی آرماتورها و مغذه‌گیری

ساختمان هتل بزرگ کیش دارای اسکلت و سقف بتنی با عمری حدود ۲۰ سال و در ۲۰۰ متری ساحل دریا واقع شده است. خایهای مشاهده شده در بیرون ساختمان شامل ترکهای خوردگیهای طولی در ارتفاع دیوارهای بتنی، ترکهای افقی در طول تیرهای بالای پنجره‌ها (که در اثر انبساط آنها شیشه‌ها شکسته شده) و ترک در محل اتصال بالکن‌ها به سقف می‌باشد. میزان پوشش آرماتورها در بیرون از ساختمان به ۷ سانتیمتر و در داخل به ۴ سانتیمتر محدود می‌باشد.


درنمای ساختمان بازار ساحلی نیز ترکهای در محل اتصال سقف به تیرهای طول ستونها و در طول تیرهای بالای پنجره‌ها که منجر به شکسته شدن شیشه‌ها شده مشاهده گردیده است. این ساختمان نیز در حدود ۲۰۰ متری ساحل دریا واقع شده است.

بازار فرانسویها نسبتاً دور از ساحل و در قسمتهای میانی جزیره واقع می‌باشد. خایهای مشاهده شده شامل طبله کردن و ریزش بتن سقف مغازه‌ها و سردر بآنهای ریزش بتن و پوشش سرامیکی بامهای شبی دار و ترکهای طولی در دیوارهای بتنی مغازه‌ها بوده است.


خایهای مشاهده شده در بازار صفين که نسبت به بقیه ساختمانها نزدیکتر به ساحل واقع شده شامل ترکهای طولی عمودی بزرگ در ارتفاع ستونها، ترکهای افقی در تیرهای ریزش بتن پوشش آرماتورهای سقف و قطع شدن آرماتورها در

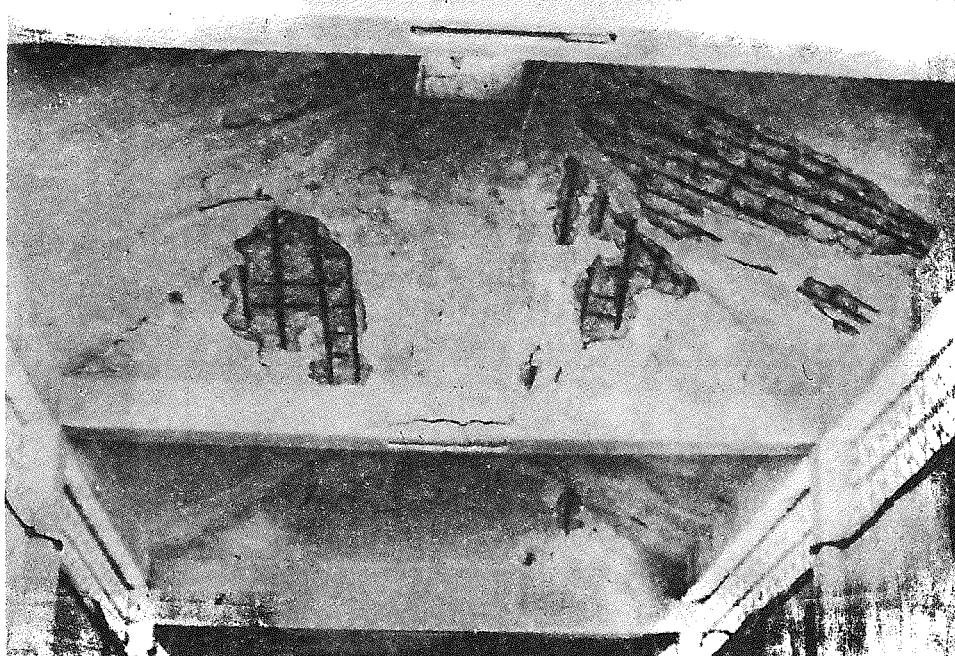

شکل ۲ - خایی ناشی از خوردگی آرماتورها در ساختمان بازار صفين

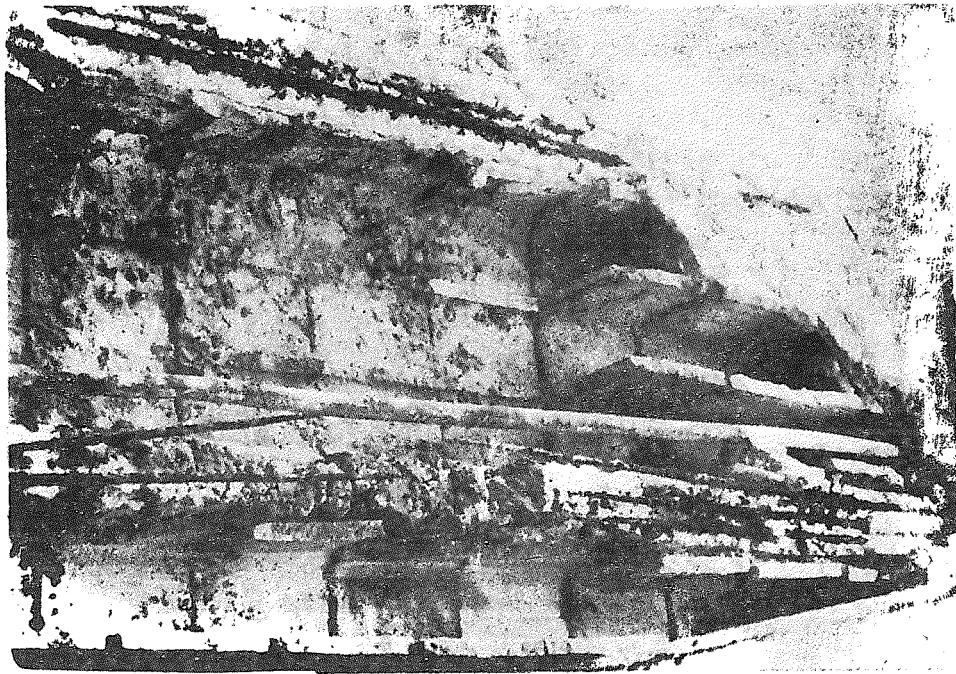


شکل ۳ - خرابیهای بیش از حد در ساختمان مدرسه کیش

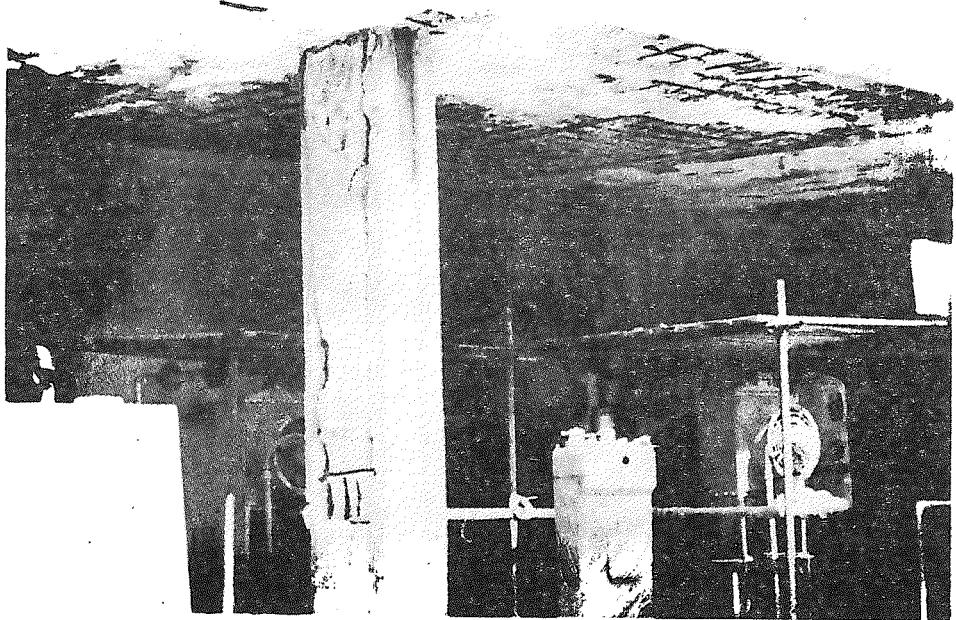

شکل ۴ - خرابی ناشی از خوردگی آرماتورها در ساختمان آب شیرین کن

انجام شده است.


بر روی نمونه‌های مغزه در آزمایشگاه نیز در صد کلرور و سولفات محلول در بتن، عمق کربناتاسیون و pH بتن در لایه‌های مختلف اندازه گیری شده است. همچنین آزمایش تجزیه شیمیائی نمونه‌هایی از آب دریا، آب شیرین و خاک منطقه نیز انجام شده است. کلیه آزمایشات انجام شده در محل بر روی ساختمانهای هتل بزرگ کیش، ساختمان بازار ساحلی، بازار فرانسویها، بازار صفين و ساختمان آب شیرین کن جزیره انجام شده است.

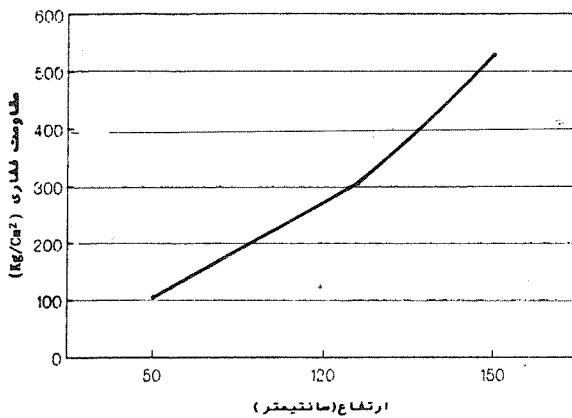

شکل ۶ - منحنی تغییرات مقاومت فشاری توسط چکش اشمیت در ارتفاع یکی از نقاط مورد آزمایش در هتل کیش

۳-۳- آزمایش تعیین مقاومت فشاری مغزه‌ها: (Compressive Strength Test)


همانند دو آزمایش قبل، کاهش مقاومت فشاری مغزه‌ها در محلهای صدمه دیده مشهود بوده لیکن مقاومت نمونه‌ها در عمق افزایش یافته است. بررسی نظری نتایج این آزمایش در ساختمانهای هتل و بازار فرانسویها نشان می‌دهد که بتن این ساختمانهای از مقاومت نسبتاً خوبی برخوردار می‌باشد ولی مقاومت ستونهای بازار صفين و ساختمان آب شیرین کن متغیر و نسبتاً پایین بوده است. لازم به ذکر است که از ساختمان مدرسه بدليل خرابی پیش از حد و احتمال رسیدن در جین نمونه گیری، نمونه مغزه‌ای گرفته نشده است. تعداد نمونه‌های مغزه پیش از ۵۰ نمونه بوده که برای آزمایش مقاومت فشاری و آزمایش‌های شیمیائی استفاده شده‌اند. شکل ۷ میانگین مقاومت فشاری نمونه‌های مغزه در ساختمانهای مختلف جزیره را نشان می‌دهد.

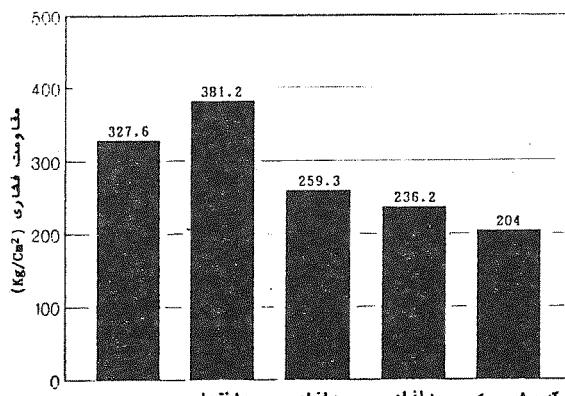

شکل ۷ - منحنی میانگین مقاومت فشاری نمونه‌های مغزه در ساختمانهای جزیره کیش

۱-۳ - آزمایش چکش اشمیت: (Schmidt Hammer Test)

نتایج این آزمایش نشان‌دهنده مقاومت فشاری بالای بتن در اکثر ساختمانهای جزیره می‌باشد. لیکن افت مقاومت فشاری در محلهایی که بتن دچار خوردگی و افزایش حجم ناشی از زنگزدگی می‌گردیده است مشهود می‌باشد. شکل ۶ نمونه‌ای از نتایج حاصل از این آزمایش که بر روی بیش از ۱۰۰ محل در ساختمانهای مختلف جزیره انجام شده را نشان می‌دهد.

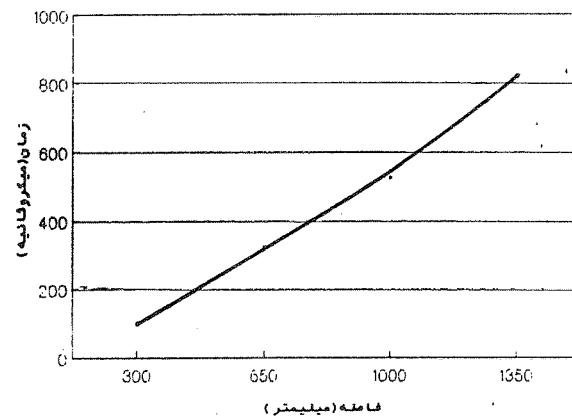

شکل ۸ - منحنی تغییرات زمان نسبت به فاصله در یکی از نقاط مورد آزمایش در هتل کیش

۲- آزمایش تعیین سرعت پالس: (Ultrasonic Pulse Velocity Test)

نتایج این آزمایش نیز حاکی از وجود بتهای همگن با مقاومت فشاری مناسب می‌باشد. لیکن تغییر سرعت پالس در نواحی صدمه دیده در اکثر ساختمانهای جزیره کاملاً مشهود بوده و حاکی از بتن غیرمتراکم با فضای خالی ناشی از افزایش حجم آرماتورها و ایجاد ترک در بتن می‌باشد. شکل ۵ نمونه‌ای از نتایج حاصل از این آزمایش که بر روی بیش از ۸۰ محل در ساختمانهای مختلف جزیره انجام شده را نشان می‌دهد.

۴-۳ - آزمایش کربناتاسیون و PH بتن (Carbonation & PH Test)

در این آزمایش توسط فنل فتالین عمق کربناته شدن بتن از سطح در نمونه‌های مغزه اندازه گیری شده است. نتایج حاصله نشان دهنده نفوذ کم CO_2 در عمق بتن و حداقل ۳۰ میلیمتر بوده است.


همچنین با تعیین PH بتن در لایه‌های مختلف نمونه‌های مغزه، محیط قلایائی بتن در پاره‌ای نقاط حفظ شده و صرفاً در سطح بتن PH کاهش یافته است.

۵-۳ - آزمایش تعیین میزان یون سولفات در بتن (Sulfate Content)

در این آزمایش از نمونه‌های مغزه برشهای موزد نظر تهیه و میزان یون سولفات در خمیر ماسه سیمان در هر لایه اندازه گیری شده است. با مراجعه به نتایج آزمایش ملاحظه می‌شود که در صد سولفات در بتن در کلیه ساخته‌های جزیره به مراتب پائین تر از حد مجاز استاندارد می‌باشد که نشان دهنده نفوذ کم سولفاتها در بتن بوده است. شکل‌های ۸ و ۹ درصد یون سولفات در عمق یک نمونه مغزه را نشان می‌دهد. این آزمایش در لایه‌های مختلف بیش از ۲۰ نمونه مغزه انجام شده است.

۶-۳ - آزمایش تعیین میزان یون کلرور در بتن (Chloride Content)


در این آزمایش با استفاده از برشهای تهیه شده از نمونه‌های مغزه میزان یون کلرور در خمیر ماسه سیمان در هر لایه اندازه گیری شده است. این آزمایش با توجه به میزان خوردگی آرماتورها بر روی تمام نمونه‌ها و در عمق نمونه صورت گرفته است. نتایج بدست آمده در نمونه‌های هتل کیش و ساختمان ساحلی حاکی از وجود یون کلرور تا عمق ۱۰ میلیمتر بیشتر از حد مجاز بوده که بعد از آن نیز کاهش یافته است شکل ۱۰. بنابراین خرابی ناشی از نفوذ یون کلرور در این دو ساختمان بدليل پوشش زیاد

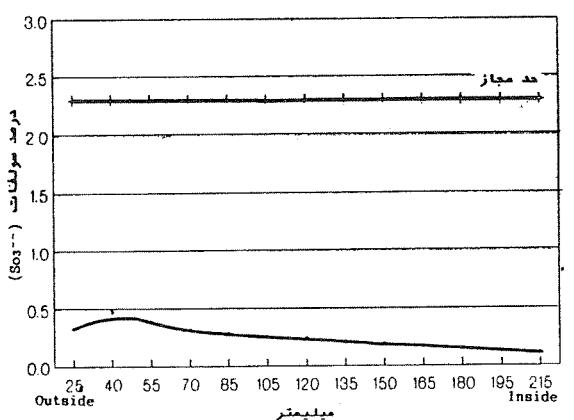


شکل ۹ - تغییرات سولفات موجود در یک نمونه از بازار فرانسویها

آرماتورها و بالابودن مقاومت فشاری به حداقل رسیده است. همچنین نفوذ یون کلرور در نمونه‌های مغزه گرفته شده از بازار فرانسویها تا عمق ۲۰ میلیمتری بالاتر از حد مجاز بوده که بدليل پوشش کم آرماتورها خرابی ناشی از خوردگی میلگرددها در بسیاری از موارد رخ داده است شکل ۱۱.

نتایج آزمایشات شیمیائی نمونه‌های مغزه در بازار صفين و ساختمان آب شیرین کن حاکی از درصد پسیار بالای یون کلرور در عمق نمونه‌ها بوده که این مقدار در بعضی از موارد به ۸ تا ۱۵ برابر حد مجاز رسیده است. با توجه به پوشش بسیار کم آرماتور (۱۵ تا ۲۵ میلیمتر) و مقادیر عمق کربناتاسیون (۲۵ تا ۳۰ میلیمتر) CO_2 گاز در عمق نمونه‌ها نفوذ کرده و محیط اطراف آرماتورها حالت قلایائی خود را از دست داده و محیط برای خوردگی شدید آرماتورها آماده شده لذا خرابی زیادی درستونها و سقف این ساختمانها مشاهده شده است شکل ۱۲. این آزمایش در لایه‌های مختلف مختلف بیش از ۳۰ نمونه مغزه انجام شده است.

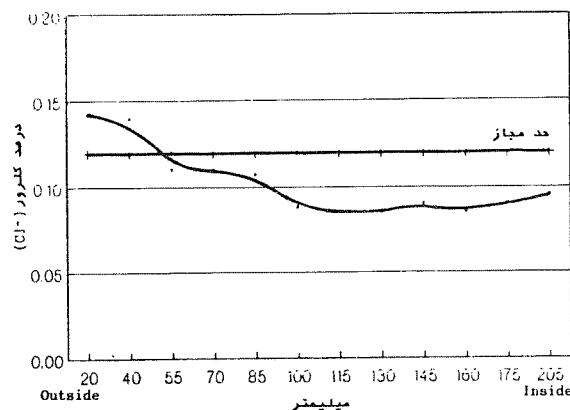

شکل ۱۰ - تغییرات کلرور موجود در یک نمونه از هتل کیش

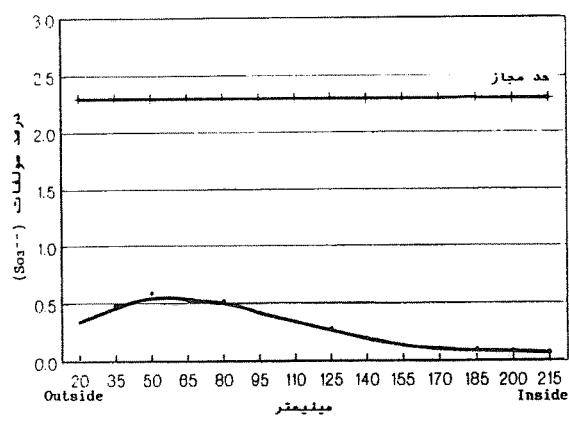

شکل ۱۱ - تغییرات سولفات موجود در یک نمونه از هتل کیش

غیرممکن می‌سازد بلکه نقش بسزایی در خرابی سازه‌ها داشته است.

تجزیه شیمیائی خاک جزیره حاکی از میزان بالای سولفات‌های محلول در آب به مقدار $2/4$ درصد بوده که طبق استاندارد ایران از نظر رده‌بندی در شرایط محیطی فوق العاده شدید قرار دارد و مصرف سیمان ضدسولفات برای سازه‌های در مجاورت با خاک ضرورت داشته است. اما میزان کلرورهای محلول در آب نیز $9/3$ درصد بوده که طبعاً به کمک گرماء، رطوبت و اکسیژن محیط، وضعیت برای خوردگی کلروری مساعد بوده است.

همچنین از تجزیه شیمیائی مصالح سنگی محلی جزیره کیش مشاهده شده است که مقادیر سولفات‌های محلول در آب برای کلرورهای محلول در آب ترتیب $0/19 > 0/083 > 0/21$ درصد مقادیر شن و ماسه محلی به ترتیب $0/19 > 0/083 > 0/21$ درصد رسانیده است. این مصالح نیز دارای درصد جذب آب و تخلخل بالا و وزن مخصوص پائین‌تری نسبت به مصالح دیگر منطقه بندرعباس هستند.


۴- طبقه‌بندی میزان خرابی ساختمانها

بطور کلی با توجه به مشاهدات و نتایج آزمایش‌های شیمیائی نمونه‌ها، خرابی کلروری و زنگ آرماتورها، علت اصلی و عدمه خرابیها در ساختمانهای جزیره کیش می‌باشد. همچنین درصد بالای یون کلر و سولفات در مصالح شن و ماسه منطقه که بتن ساختمانهای موجود با آنها ساخته شده‌اند بالای بوده و تخلخل زیاد و پایین بودن وزن مخصوص دانه‌ها در خرابی بوجود آمده سهم بسزایی داشته‌اند. بنابراین ساختمانهای جزیره را می‌توان با توجه به خرابی‌های بوجود آمده به سه دسته زیر تقسیم نمود:


۴-۱- خرابی شدید

خرابی کلروری ناشی از خوردگی آرماتورها در ساختمانهای مدرسه، بازار صفین و آب‌شیرین کن شدید بوده و عوامل زیر در میزان شدت خرابی سهم بسزایی داشته‌اند:

الف - مصرف آب با کلرور بالای حد مجاز در ساخت بتن

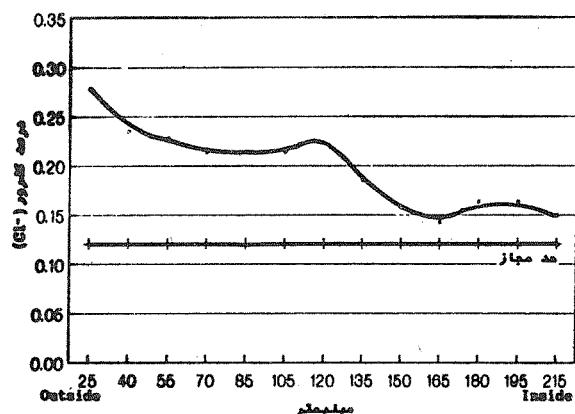

شکل ۱۱ - تغییرات کلرور موجود در یک نمونه از بازار فرانسویها

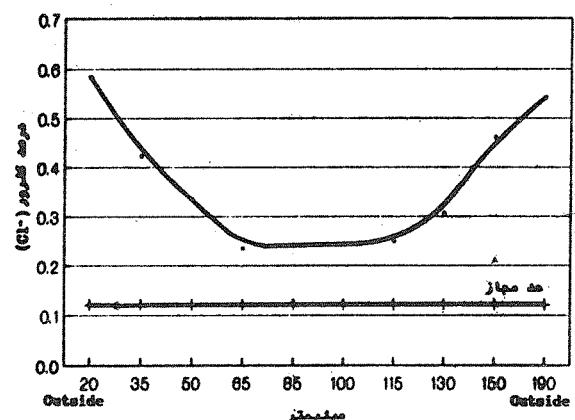

شکل ۱۲ - تغییرات کلرور موجود در یک نمونه از ستونهای بازار صفين

۷- آزمایش تجزیه شیمیائی آب، خاک و مصالح سنگی منطقه نتایج تجزیه شیمیائی سه نمونه آب دریا، آب چاه و آب شیرین جزیره در جدول ۱ آورده شده است. همانگونه که مشاهده می‌شود درصد بالای مواد محلول و یونهای کلرور و سولفات موجود در آب دریا و آب چاه نه تنها استفاده آنها را در بتن

جدول ۱ نتایج تجزیه شیمیائی نمونه‌های آب در جزیره کیش

	PH	سولفات $S_{O_3}^{--}$ gr/lit	کلرور - CL gr/lit	کل مواد محلول T.D.S gr/lit	سختی کل بر حسب کربنات کلسیم gr/lit
آب دریا	۷/۸	۱/۹۰۹	۲۱/۳	۴۱	۷/۰۵
آب چاه	۷/۷	۱/۰۵۸	۹/۲۳	۱۶/۹۳	۴/۴۱
آب شیرین	۸/۲	-	۰/۰۴۷	۰/۰۷۰	۰/۰۲۲
استاندارد	۴/۵-۸/۵	۱	۰/۵	۱	-

دلایل خرابی کم در این ساختمانها داشت. خرابیها در این ساختمانها نیز با روش‌های اصولی ترمیم قابل بازسازی می‌باشد.

۵-نتیجه گیری

- ۱- از نتایج آزمایشات انجام شده بر روی بتن سخت شده در محل توسط چکش اشمیت، تعیین سرعت بالس و مقاومت فشاری بر روی مغزه‌ها مشاهده می‌شود که بتن از نظر مقاومت فشاری، تراکم، عمل آوری و پوشش آرماتورها در ساختمانهای هتل کیش، ساحلی و بازار فرانسویها مناسب بوده و دقت در اجرای این سازه‌ها را شان می‌دهد. در صورتیکه در سایر ساختمانها عدم رعایت اصول فنی مناسب بخصوص پوشش کم آرماتورها کاملاً مشهود است.
- ۲- از نتایج آزمایشات شیمیائی کاملاً مشخص است که خرابی بتنها در اثر نفوذ یون کلرور و نهایتاً خوردگی آرماتورها بوده است که با توجه به دلایل ذکر شده شدت آن در بعضی از ساختمانها بسیار زیاد می‌باشد.
- ۳- در ادامه مطالعات فوق الذکر تحقیقات گستردۀ دیگری در خصوص بررسی دوام بتن و ارائه طرحهای اختلاط مناسب با استفاده از انواع سیمانهای پوزولانی انجام شده است.

و همچنین بصرف مصالح نامناسب.

ب- اجرای نامناسب سازه.

ج- پوشش بسیار کم آرماتورها.

د- درصد تخلخل زیاد و جذب آب بالای بتن.

ه- بالا بودن عمق کربناتاسیون و کاهش PH بتن.

و- نفوذ بالای یون کلرور.

۶- خرابی متوسط

خرابی کلروری ناشی از خوردگی آرماتورها در ساختمان بازار فرانسویها متوسط بوده و دلیل آن نفوذ یون کلرور کمتر بداخل بتن، پوشش نسبتاً خوب آرماتورها و مقاومت نسبتاً خوب بتن موجود را می‌توان ذکر کرد. خرابیها در این ساختمان با روش‌های اصولی ترمیم قابل بازسازی می‌باشد.

۷- خرابی کم

خرابی کلروری ناشی از خوردگی آرماتورها در ساختمانهای هتل کیش و ساحلی کم بوده که پوشش خوب آرماتورها، مقاومت بالا و جذب آب کم بتن موجود، اجرای خوب سازه و نفوذ یون کلرور در عمق حداقل ۱۰۰ میلیمتر را می‌توان

مراجع :

- 1 - Corrosion of steel in concrete (SP - 102), ACI Publication.
- 2 - ACI Manual of concrete practice, 1988 Part 1 (mep -1)
- 3 - Ramezanianpour, A.A., A study of the concrete deterioration in the south coasts of Iran, International conference on diagnosis of concrete structures, RILEM, Sept. 1991, Bratislava.
- 4 - J. G. Cabrera, A. R. Cousin & A.A. Ramezanianpour, The effect of curing conditions on the carbonation of mortars containing Cement, Pfa, Silica fume and Trass. 1st. Int. conf. on deterioration and repair of reinforced concrete in the Persian Gulf. Oct. 1985, Bahrain.