

ارزیابی علل شکست ساختمان‌های بتن آرمه روستای اردکول منطقه زلزله‌زده قائنات

حسین بیات
کارشناسی ارشد

همزه شکیب
استادیار

دانشکده مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران

چکیده

در این مطالعه رفتار ساختمان‌های بتن آرمه منطقه زلزله‌زده قائنات مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، پس از بازدید از واحدهای آسیب دیده و برداشت‌های میدانی لازم، ساختمان‌های بتن آرمه روستای اردکول با استفاده از نرم افزارهای SAP90 و SAPCON تحلیل و طراحی شده است. سپس مقادیر تنش‌ها و ظرفیت مقاطع ساختمان‌های بتن آرمه مورد ارزیابی قرار گرفته و علت شکست این واحدهای از نظر کمّی و کیفی بررسی شده است.

Evaluation of the Collapse Causes of Reinforced Concrete Buildings at Ardekool of Ghaenat Earthquake Stricken Area

Hamzeh Shakib
Assistant Professor

Hossein Bayat
Graduate Student

Tarbiat Modares University and Natural Disaster s
Prevention Center Of Iran

Abstract

In this study, the behaviour of reinforced concrete buildings at Ghaenat earthquake stricken area is evaluated. In order to achieve this aim, after visiting the damaged units, the reinforced concrete buildings of Ardekool are redesigned by using SAP90 and SAPCON software. Then the stresses are compared with allowable stresses of system elements and finally the causes of collapses of this type of buildings are presented.

۱- مقدمه

ضد لرزه‌ای کردن ساختمان‌ها ارائه گردید. در بسیاری از مناطق کشور سعی شد که ساخت و ساز، مطابق با اصول و ضوابط فنی و مهندسی ساخته شود اما این که «این تلاش‌ها تا چه میزان مؤثر بوده و یا تا چه حدی نتایج پژوهش‌ها در مرحله اجرا عملی شده است؟» سؤالی است که درست ترین پاسخ به آن را رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های احداث شده بعد از زلزله گیلان - زنجان جواب می‌دهد.

در منطقه زلزله قائنات انواع مختلفی از ساختمان‌های مسلح و بنایی غیرمسلح از مرف مراکز دولتی یا مردم ساخته شده و یا در ساخت آن، این مراکز اعمال نظارت کرده‌اند. به دلایلی چون وجود گونه‌های متتنوع از انواع سیستم‌های سازه‌ای، وقوع زلزله‌ای با شدت بالا و نوساز بودن واحدهای ساختمانی منطقه زلزله زده، علاوه بر فراهم کردن امکان ارزیابی رفتار این نوع سازه‌ها و تشریح علل آسیب پذیری آنها، گویای وضعيت ساخت و ساز و اجرا در کشور نیز می‌باشد. به امید آن که با پی بردن به نقاط ضعف موجود در صنعت ساختمان سازی کشور و برطرف کردن آنها با تلاش مسئولین، پژوهشگران و دست اندکاران ساخت و ساز و آگاهی‌های عمومی مردم، به وضعيتی دست یابیم که وقوع زلزله به منزله وقوع یک فاجعه نباشد.

۲- خصوصیات واحدهای بتن آرمه روستای اردکول

تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی بتن آرمه در روستاهایی در منطقه قائنات، از جمله روستای اردکول، از طرف سازمان‌های دولتی ساخته شده و تحويل مردم داده شده‌اند. این واحدها عموماً یک طبقه با زیربنای ۱۴۰ مترمربع و دارای نقشه تیپ و ستونهایی به ابعاد 30×30 سانتی‌متر و تیرهایی به ابعاد 3×45 سانتی‌متر هستند. برای مسلح کردن ستون‌ها از ۶ عدد آرماتور ساده $\phi 14$ یا $\phi 16$ استقاده شده است. برای تیرها آرماتورگذاری به صورت متغیر صورت گرفته است. سقف این واحدها از دال بتی به ضخامت ۱۵cm تشکیل شده است. به علت آنکه سقف از نوع دال دو طرفه است، تیر فرعی وجود ندارد و همه تیرها، از نوع اصلی هستند که پلان مربوط به آن در شکل (۱) نشان داده شده است.

در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۶ برابر با ۱۰ می ۱۹۹۷ زلزله‌ای با بزرگی ۷/۱ ریشتر و با بیشینه شدت ۹ تا ۱۰ مرکالی رخ داد. این زلزله با دارابودن عمق کانونی ۱۸ کیلومتر از نوع زلزله‌های کم ژرف‌ا محسوب می‌شود. بر اثر زلزله تزدیک به ۱۵۰ روستا از توابع شهرهای بیرون و قائن در استان خراسان بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شدند. بر اثر این زمین لرزه ۱۹۰۰ واحد مسکونی دچار آسیب شدند که از بین آنها ۱۲۰۰ واحد مسکونی به میزان ۱۰۰ درصد تخریب گردید.

رویداد زلزله در ایران یک امر اتفاقی نیست و وقوع زمین لرزه و به تبع آن تبدیل شدن شهر یا روستاهای تلی از خاک، از چند صد سال پیش از طرف جهانگردان ثبت و گزارش شده است. موارد اخیر آن نیز ویرانه‌های حاصل از زلزله‌های اخیر بجنورد، اردبیل و بیرجند است که در مدت زمان کمتر از ۴ ماه به وقوع پیوسته‌اند. بی‌شك استان خراسان و به ویژه منطقه قائنات آن، جزو لرزه خیزترین مناطق ایران محسوب می‌شود، چرا که در ۷/۳، ۶/۴، ۷/۴ و ۱/۷ در مقیاس ریشتر به ترتیب در سال‌های ۱۳۴۷، ۱۳۵۵، ۱۳۵۸ و ۱۳۷۶ در آن رخ داده است. به همین سبب سبک ساخت و ساز در این مناطق، با سبک ساخت ساختمانی مقاوم در برابر زلزله ساخته شود. به این خاطر در این مناطق ساختمان‌های مسلح فلزی و بتن آرمه به وفور یافت می‌شود. برای مثال اغلب ساختمان‌های بخش زیرکوه از نوع بتن آرمه است که سقف آنها را دال بتی دوطرفه تشکیل می‌دهد. اخیراً نیز به تبعیت از ضوابط فصل سوم آین نامه ۲۸۰۰ ایران، ساخت انواع واحدهای بنایی غیرمسلح در روستاهای این نواحی رواج پیدا کرده است.

وقوع زلزله ۱۳۶۹ گیلان - زنجان که منجر به تخریب چندین شهر و تعداد زیادی روستا و از دست رفتن جان بیش از ۴۰ هزار تن از انسان‌ها گردید که به منزله زنگ خطری برای مسئولین، پژوهشگران و مردم کشور بود و توجه آنها را به پدیده زمین لرزه جلب کرد. در این راستا از طرف مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها مطالعات گسترده‌ای آغاز شده و گزارش‌های متعددی در زمینه

واحدهای مورد اشاره در بند ۲ می باشد که همه آنها به کل تخریب شده‌اند (شکل ۲). ویژگی کمی رفتار [۱] این واحدها تحت زلزله مورد بحث به قرار زیر است:



شکل (۲) نمایی از روستای ۱۰۰ درصد تخریب شده اردکول


(الف) تیرهای هیچ یک از واحدها بر اثر زلزله دچار آسیب نشده است. ترکها با شکستگی های قابل مشاهده در تیر بعضی واحدها به دلیل فروافتادن بوده است و در واقع عامل شکست تیرها، بار زلزله نیست.

(ب) تمامی اتصالات ستون‌ها به تیرها دچار شکست جدی شده است و پارامترهای اساسی در شکست و یا آسیب اتصالات، در رفتگی آرماتور از بتن، پریدگی بتن پوشش آرماتور و یا خرد شدن بتن بوده است.

(پ) سقف همه واحدها به صورت کاملاً یکپارچه و صلب عمل کرده و بر اثر زلزله وارد شده هیچگونه آسیبی ندیده است.

(ت) ستون‌ها تحت بار زلزله دچار آسیب چندانی نشده‌اند و به نظر می‌رسد که شکسته شدن آنها به علت جابجایی قابل توجه سقف و افزایش تنشهای حاصل از اثر تغییر شکل‌های بزرگ بوده است. به عبارتی دیگر چنانچه قاب به صورت خمشی رفتار می‌کرد، ستون‌ها تحت بار زلزله دچار آسیبی نمی‌شدند.

(ث) در اغلب واحدها، قاب‌های خمشی به سبب نقص اتصالات به صورت قاب ساده عمل کرده و به علت نبود مهار جانبی، سقف سنگین تغییر مکان قابل ملاحظه‌ای داشته است که این امر باعث بالا رفتن تنش‌ها در ستون‌ها شده و لذا با شکست ستون، سقف فروافتاده و سازه به صورت کامل تخریب شده است (شکل ۳).

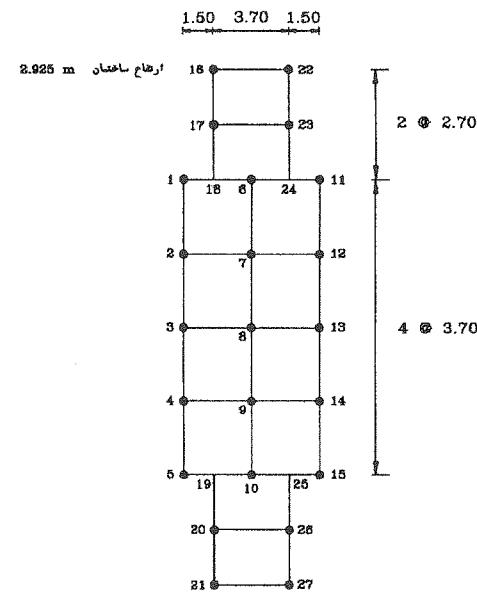


شکل (۱) پلان تیرها و محل ستون‌ها در واحدهای بتن آرمه اردکول

دیوارهای ۲۰ cm که با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان یا گل چیده شده‌اند، به عنوان دیوارهای پرکننده دهانه قاب‌های پیرامونی استفاده شده است. برای مهار این دیوارها به قاب، هیچ تمهدی درنظر گرفته نشده است. با آن که از زمان ساخت این واحدها بیش از ۱۵ سال می‌گذرد، ولی اکثر آنها نیمه کاره بوده و فاقد نازک کاری و یا آسفالت و گاهی حتی بدون در و پنجره هستند. برای ایجاد جانبی، ارتفاع تیرهای پیرامونی بتنی را از ۴۵cm به بیش از ۶۰ cm افزایش داده‌اند. برای ایزووله کردن سقف در بعضی از ساختمان‌ها هیچ تمهد خاصی به کار نرفته و تنها در تعداد اندکی، آسفالت به کار رفته است. در اکثر واحدهای مسکونی بتن آرمه اردکول برای ایزووله کردن سقف بر روی دال بتنی از ملات گل استفاده شده است که گاهی ارتفاع این پوشش به ۴۵cm می‌رسد. همانطور که در محاسبات کمی بند (۵) نشان داده شده، این پوشش گلی، بار زلزله وارد بر واحد مسکونی را تا ۲ برابر افزایش داده است.

۳- بررسی کیفی رفتار واحدهای مسکونی بتن آرمه اردکول

روستای اردکول در کنار خط گسل و حدود ۵۰۰ متر نسبت به گسیختگی‌های زمین فاصله دارد که بر اثر زلزله ۱/۷ ریشتر ۱۳۷۶ قائنات ۱۰۰٪ تخریب شده است. تعداد قابل توجهی از واحدهای این روستا از نوع

ج) اتصال های مربوط به اتصال ستون به محل پی، به دلیل محصور شدن ستون در کف از چهار طرف، مشابه اتصال های میانی رفتار کرده اند. در این نوع اتصالات نیز به دلیل جابجایی زیاد سقف و مشابه موارد پیشین تنش ها به شدت افزایش یافته و با خرد شدن بتن در این محل ها، مفصل های پلاستیک تشکیل شده و سقف فرو افتاده است. مهمترین ضعف این نوع اتصالات زیاد بودن فاصله خاموت ها در انتهای ستون از حد مجاز است.

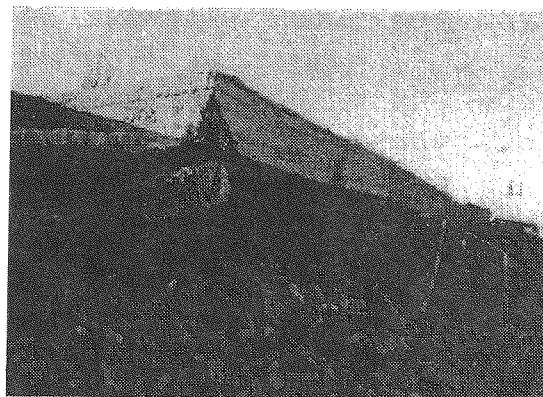

شکل (۳) به سبب عدم عملکرد خمثی اتصال، سقف جابجایی قابل ملاحظه ای انجام داده و سبب شکست ستون ها شده است.

۴- بررسی کمی نیروها و تنش های به وجود آمده در مقاطع بحرانی

برای بررسی کمی رفتار واحد های ساختمانی SAP در بحث از نرم افزارهای تحلیل و طراحی ۹۰ و SAPCON استفاده شده است. ترکیب بارگذاری پنج حالت را شامل می شود که حاصل بار ثقلی مرده و زنده و نیز بار زلزله در راستای طولی و عرضی به صورت رفت و برگشت است. بارگذاری ثقلی و بار زلزله یک بار در حالت نبود پوشش گلی در سقف و یک بار نیز در حالت وجود آن در نظر گرفته شده است.

الف) بارگذاری

$$0 / 15 \times 240 = 360 \text{ Kg/m}^2$$

dal betni

$$0 / 0.3 \times 1600 = 48 \text{ Kg/m}^2$$

nazak kari

$$0 / 1 \times 1300 = 130 \text{ Kg/m}^2$$

shib bendi

$$0 / 0.4 \times 2200 = 88 \text{ Kg/m}^2$$

asfalt

$$15 \text{ Kg/m}^2$$

qir o goni

$$0 / 45 \times 1800 = 810 \text{ Kg/m}^2$$

pooshesh gali

- مجموع بار مرده در حالت نبود پوشش گلی:

$$DL = 840 \text{ Kg/m}^2$$

- مجموع بار مرده در حالت وجود پوشش گلی:

$$DL = 1220 \text{ Kg/m}^2$$

$$LL = 150 \text{ Kg/m}^2$$

- bar zende seif:


- محاسبه وزن ساختمان

$$3247 = \text{وزن مؤثر بار زنده}$$

$$37598 \text{ Kg} = \text{وزن تیرها}$$

$$7266 \text{ Kg} = \text{نصف وزن ستون ها}$$

ج) اتصال های میانی به علت محصور شدن با تیرهای طرفین، برخلاف اتصال های پیرامونی، عملکرد مناسبی داشته و کاملاً خمثی اتصال های کناری، در عدم عملکرد خمثی اتصال های کناری، در اتصال های میانی به میزان قابل ملاحظه ای خمث ایجاد شده است که این امر باعث بالا رفتن تنش از حد مجاز در این نقاط شده است. پدید آمدن تنش زیاد، تشکیل مفصل پلاستیک را در پی داشته است که چون سیستم قاب به جای ستون قوی - تیر ضعیف، از نوع ستون ضعیف - تیر قوی بوده، بنابراین مفصل های پلاستیک در ستون ها تشکیل شده است. با عدم عملکرد خمثی اتصال های کناری و تشکیل مفصل پلاستیک در ستون های مجاور اتصال های میانی، سازه پایداری استاتیکی خود را از دست داده و بنابراین فرو افتاده است (شکل ۴).

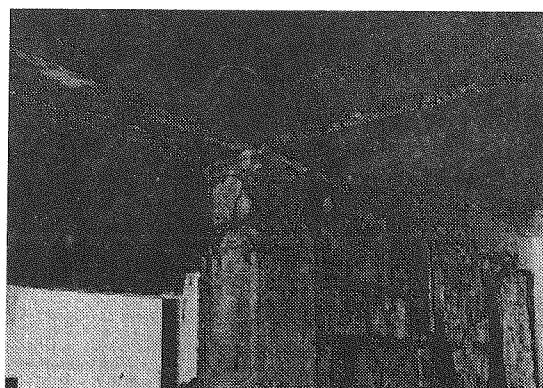

شکل (۴) به گارگیری سیستم ستون ضعیف - تیر قوی سبب تشکیل مفصل پلاستیک در ستون به جای تیر شده است.

بیشینه برش پدید آمده در ستون ها برابر $V_{max} = 1959 \text{ kg}$ می باشد که در ستون های گوشه واقع بر گره های 16، 21 و 27 (شکل ۱) پدید آمده است. مقدار برش مجاز ستون ها به مراتب بیشتر از این مقدار است و بنابراین شکست آنها بر اثر برش نیست.

$$V_{max} 1959 \text{ kg} < V_{all} = 0/85 (0/531 210 \times 35 \times 35) = 7997 \text{ kg}$$

پ) ارزیابی مقاومت لرزه ای سازه

به علت زیاد بودن ابعاد مقطع نسبت به بار وارد شده بر سازه، همان طور که در جدول (۱) مشاهده می شود نسبت تنش ها بسیار پایین است. به عبارتی دیگر، مقدار تنش های پدید آمده حتی در بحرانی ترین مقاطع کمتر از تنش مجاز آن مقطع است. که بیانگر این واقعیت است که اعضایی به کار رفته برای سازه به طور کلی قوی و دست بالاست. لازم به ذکر است که نسبت تنش در تیرها و اغلب ستونها به مراتب پایین است. در واقع محاسبات نشان می دهد تحت بار زلزله اعمالی، مقاطع عمومی ستون ها و نیز تمامی تیرها در حد ارجاعی باقی می مانند و حتی در اغلب اعضای، بتن مقطع ترک برنمی دارد. زیرا:

$$\sigma_T = \frac{M_{max}}{S} = 22.5 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_t = 2\sqrt{f_c} = 26.5 \text{ kg/cm}^2$$

به هر حال با وجود آنکه نسبت تنش های پدید آمده در حد خیلی پایینی قرار دارد، این واحدها به کلی دچار تخریب شده اند. روشن است که در این واحدها اعضا اصلی مثل ستونها، تیرها، پی و دال به صورت تکی، همه اعضا قوی بوده و برای بارهای وارد شده دست بالا اختیار شده اند. ولی بعضی از عوامل که در بند ۶ به آنها اشاره خواهد شد، باعث تخریب این واحدها شده است.

۵- اشکالات و علل تخریب واحدهای ساختمانی بتن آرمه اردکول

واحدهای ساختمانی اردکول مورد بحث دارای اشکالات اساسی می باشند. اما به علت بالا بودن مقاطع، همه این پارامترها تعیین کننده نیستند. به عنوان مثال دست بالا گرفتن ابعاد مقاطع و استفاده از پوشش گلی سنتگین

$$= \frac{1}{2} \times 7266 \text{ Kg} = 3896 \text{ Kg}$$

$$= \frac{1}{2} \times 87674 \text{ Kg} = 43837 \text{ Kg}$$

$$W = 87077 \text{ Kg} \quad \text{وزن کل در حالت نبود پوشش گلی}$$

$$W = 174750 \text{ kg} \quad \text{وزن کل در حالت وجود پوشش گلی}$$

- بار زلزله وارد بر ساختمان (براساس آیین نامه ۲۸۰۰ ایران)

$$V = CW$$

$$C = \frac{ABI}{R} = 0/14$$

$$A = 0 / 35 \text{ شتاب مبنای طرح}$$

$$B = 2 \left(\frac{T_0}{T} \right) > 2 \Rightarrow B = 2 \text{ ضریب بازتاب طرح}$$

$$I = 1 / 0 \text{ ضریب اهمیت}$$

$$R = 5 \text{ ضریب رفتار}$$

$$\text{بار زلزله در حالت نبود پوشش گلی:}$$

$$V = CW = 12190 \text{ Kg}$$

$$\text{بار زلزله در حالت وجود پوشش گلی:}$$

$$V = CW = 24465 \text{ KG}$$


لازم به ذکر است که به دلیل عدم مهار دیوارها به قاب، در مقدار بار زلزله وارد بر سازه وزن دیوارهای طبقه زیرین بی تأثیر بوده و بنابراین اثر آنها اعمال نشده است.

ب) مقدار نیروها و نسبت تنش های بحرانی

با اعمال ۵ حالت بارگذاری و بررسی نیروهای پدید آمده در اعضا معلوم شد که بحرانی ترین عضوها، ستون های گوشه واقع در محل گره های ۱، ۵، ۱۱ و ۱۵ نشان داده شده در شکل (۱) هستند که با وارد شدن زلزله در راستای عرضی ساختمان، تنش حداکثر در آنها پدید می آید (براساس بازدید انجام شده ستون های گوشه از قسمت اتصال به کلی تخریب شده اند) و تخریب این واحدها بیشتر در راستای عرضی صورت گرفته است که با نتایج حاصل از تحلیل همخوانی دارد. نتایج حاصل از تحلیل در جدول ۱ خلاصه شده است.

جدول (۱) نیروها و نسبت تنش های به وجود آماده در اعضاي بحراني

نسبت تنش به ظرفيت	همان ضعيف (kg - m)	همان قوي (kg - m)	بار محوري (kg)	توزيع بحراني	حالت بارگذاري
۰ / ۳۴	۳۹۱	۱۵۰۹	۴۶۱۹	$1/0.5DL + 1/275LL \pm 1/2Ey$	بدون وجود پوشش گلی
۰ / ۶۷	۵۹۲	۲۷۷۲	۶۹۸۰	$1/0.5DL + 1/275LL \pm 1/2y$	وجود پوشش گلی

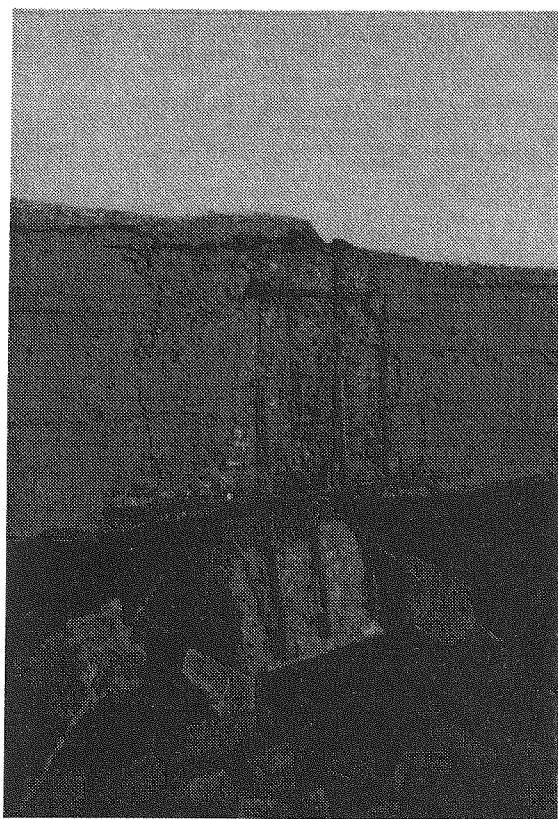

شکل (۵) برخوردار نبودن آرماتورها از طول مهاری لازم، پوشش بتنی که استفاده نکردن از خاموت در محل اتصالات، أساسی ترین عیوب واحدهای بتن آرمه اردکول به شماره‌ی آیند.

پ) امتداد نیافتن خاموت های تیر در داخل اتصال؛ به هنگام وارد آمدن بار زلزله، تنش در محل اتصال افزایش یافته و با خرد شدن بتن و نبود خاموت در محل اتصال، تیر و ستون کاملاً از هم جدا شده‌اند.
ت) استفاده از آرماتور ساده و نبود چسبندگی لازم بین آرماتور بتن در محل اتصال؛

باعث افزایش بار ثقلی و بار زلزله شده است. ولی با این وجود نسبت تنش حداکثر از ۳۴ / ۰ به ۶۷ / ۰ افزایش یافته است. بنابراین اضافه بار حاصل از بالا بودن ابعاد مقاطع و استفاده از پوشش گلی سنگین عامل تخریب نیست. تخریب واحدهای فاقد پوشش گلی دلیلی بر این ادعا است. آنچه مسلم است عدمه ضعف این واحدها در محل اتصال ستون‌ها به تیرها و رعایت نکردن اصول مربوط به آرماتورگذاری بوده است و به علت محصور نبودن ستون‌های کناری و گوشه از تمامی وجوده، این قسمت‌ها بیشترین سهم را در آسیب پذیری این واحدها سبب داشته‌اند. به طور کلی مهمترین عوامل مؤثر در آسیب پذیری این واحدها به قرار زیر است:

(الف) برخوردار نبودن آرماتورها از طول مهاری لازم و نبود طول مهاری کافی برای آرماتورها در محل اتصال (شکل (۵)):

آرماتور مورد کاربرد از نوع ۱۶ φ ساده است. طول مهاری لازم برای این سایز آرماتور براساس ضوابط حداقل طول مهاری لازم برابر ۳۰ cm است. طول مهاری برای آرماتور نوع آجادار است. چنانچه ضریب ۱/۵ برای طول به دست آمده اعمال شود حداقل طول مهاری لازم ۴۵ cm خواهد بود. در واحدهای ساختمانی مورد بحث طول مهاری در بعضی موارد یا وجود ندارد و یا طول آن حتی از ۲۰ cm تجاوز نمی‌کند.

(ب) استفاده از خم ۹۰ درجه و ۱۸۰ درجه غیر استاندارد در محل اتصال

خم‌های به کار رفته به صورت کاملاً غیر استاندارد هستند. شعاع انحناء و طول آزاد، آنها بسیار ناچیز است. در بسیاری از واحدها نیز میلگردی‌های طولی ستون به صورت مستقیم بدون آنکه داخل تیر خم شوند در محل اتصال قطع شده‌اند (شکل (۵)).

برای بالا بردن شکل پذیری قاب بتنی در دو انتهای ستون‌ها و به ویژه در محل اتصالات باید خاموت‌هایی با فواصل کمتر قرار داده شوند که در واحدهای بتن آرمه اردکول به این مورد توجهی نشده است.

۶- ابعاد و مقاطع مورد نیاز برای واحدهای ساختمانی اردکول

باتوجه به پلان واحدهای ساختمانی و مدل کردن و سپس بارگذاری آنها برای بارهای مرده، زنده و زلزله معلوم شد که با انتخاب ابعاد ستون‌ها برابر با 25×25 سانتیمتر و ابعاد تیرها برابر 20×25 سانتیمتر و استفاده از ۴ آرماتور ۱۲# در چهار گوشه ستون، ماکزیم نسبت تنش به وجود آمده به 98% می‌رسد. بنابراین ستون‌های 35×35 و تیرهای 35×45 به ترتیب با ستون‌های 25×25 و 25×30 قابل جایگزینی هستند.

۷- نتیجه‌گیری

(الف) با آن که روستای اردکول در مجاورت خط گسل بوده و شدت زلزله در این قسمت بالا بوده است، اما تخریب واحدهای بتن مسلح این روستا به سبب شدت بالای زلزله نبوده است. عامل اصلی به سبب طراحی و اجرای غلط این واحدها بوده است. رعایت نکردن اصول و ضوابط مربوط به آرماتورگذاری و عدم به کارگیری خاموت در محل اتصالات و در انتهای ستون‌ها، آسیب پذیری واحدها را به شدت افزایش داده است.

(ب) عملکرد اعضای اصلی هر چند قوی، مثل ستون، تیر، پی و سقف در گرو عملکرد قسمت‌های فرعی مثل اتصالات و یا دیوارها می‌باشد.

(پ) با توجه به مطالب اشاره شده، با صرفه جویی در مقدار بتن مصرفی و آرماتور طولی و به جای آن استفاده از آرماتورهای آجدار و خاموت به فواصل کم و رعایت ضوابط اصولی مربوط به آرماتورگذاری و خم کردن آنها، واحدهای ساختمانی بتن ارمه اردکول می‌توانستند امروز پا بر جا باشند.

تقدیر و سپاسگزاری

این تحقیق از حمایت کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی وزارت کشور و همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قائن برخوردار بوده که بدین وسیله قدردانی و سپاسگزاری می‌شود.

امروزه اغلب آینه‌های طراحی استفاده از آرماتور ساده را برای مسلح کردن اعضای بتنی رد می‌کنند [۲]. در این واحد استفاده از آرماتور ساده و نبود پوشش بتنی لازم، سبب دررفتگی آرماتورها شده است (شکل ۵).

(ث) وجود پوشش ناچیز بتن برای آرماتورهای طولی، به ویژه در محل اتصال؛

به علت پوشش کم بتن برای آرماتورها، در اثر کمترین فشار بتن روی آرماتور پریده و این امر به دررفتگی آرماتور ساده کمک کرده است.

(ج) نبود پیوستگی لازم بین بتن ستون و تیر در محل اتصال به علت اجرای غیر اصولی با وجود این که آرماتورها از طول مهاری برخوردار هستند، ولی این عامل چندان تعیین کننده نیست. اما چنانچه آرماتور طول مهاری کافی نداشته باشد، با آزاد شدن آرماتور طولی و نبود اتصال بین بتن تیر و ستون، اتصال خمی به یک اتصال غلتكی تبدیل خواهد شد.

(ج) استفاده از سیستم سازه‌ای تیر قوی و ستون ضعیف

این عامل باعث تشکیل شدن مفصل‌های پلاستیک در ستون به جای تیر شده است (شکل ۴). در واقع اتصال‌های کناری بدون ان که به حد پلاستیک برسند، تخریب شده‌اند و اتصال‌های میانی نیز با وجود عملکرد مطلوب به دلیل ضعف ستون نسبت به تیر باعث پدید آمدن مفصل پلاستیک در ستون شده و در عمل قاب فضایی را از حالت خمی به حالت ساده تبدیل کرده‌اند.

(ح) انتخاب مقاطع با ابعاد بزرگ و پوشش سقف سنگین همان‌طور که در بند ۷ اشاره شده است، برای این واحدها ستون و تیر به ترتیب با ابعاد 25×25 و 25×30 سانتیمتر جوابگوست و لذا استفاده از مقاطع 35×35 و 35×45 بسیار دست بالاست. از سوی دیگر به جای پوشش سقف 45cm گلی، آسفالت به ضخامت کمتر از 10cm قابل جایگزینی است. این عوامل باعث افزایش بار شقی و بار زلزله شده است.

(خ) فزیدیک بودن واحدهای مسکونی به خط گسل روستای اردکول در فاصله کمتر از 500 متری نسبت به خط گسیختگی زمین واقع شده است. این عامل یکی از پارامترهای تعیین کننده در تخریب شدید واحدهای ساختمانی معموب این روستاهای بوده است.

(د) زیاد بودن فاصله بین خاموت‌ها به خصوص در دو انتهای اعضا

مراجع

[۳] «آیین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله (۲۸۰۰)»، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، بهمن ۱۳۶۶

[۴] Building Code Requirements for Reinforced Concrete (ACI 318-83).

[۱] شکیب، حمزه، و بیات، حسین؛ «ارزیابی رفتار سازه های منطقه زلزله زده قائنات»؛ ج ۱، تهران: مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران، تابستان ۱۳۷۶.

[۲] طاحونی، شاپورگ؛ «طراحی سازه های بتن مسلح»؛ ج ۱، ج ۷، تهران: انتشارات دهدزا، زمستان ۱۳۷۴.